

Renesas S5D9 用サンプル(e2studio USBX_CDC_ACM)の説明

(e2studio Version:2022-7 / SSP Version 2.3.0)

1. Sample の免責について

- **Sample** に関する Tel/Fax でのご質問に関してはお受けできません。ただし、メールでのご質問に関してはお答えするよう努力はしますが、都合によりお答えできない場合もありますので予めご了承ください。
- **Sample** ソフトの不具合が発見された場合の対応義務はありません。また、この関連ソフトの使用方法に関する質問の回答義務もありませんので承知の上ご利用下さい。
- **Sample** ソフトは、無保証で提供されているものであり、その適用可能性も含めて、いかなる保証も行いません。また、本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わないものとします。

2. サンプルのプロジェクト名

ワークスペース名	概要	プロジェクト名
S5D9_e2std_USBX_CDC_ACM	MP-S5D9-01[USB-Function]と Windows PC 側の VCOM-Port を利用した送受信サンプル	USB_CDCACM_Device Azure RTOS で動作 USBX Device (g_ux_device_class_cdc_acm) Azure RTOS 使用例

統合開発環境
Renesas e2studio(Version 2022-7)
SSP(Version2.3.0)

3. Tera Term Pro のインストール

- ①「teraterm-4.106.exe」を検索してダウンロードする。
- ②PCにインストールし実行する
- ③シリアルポートの設定

Tera Term: シリアルポート 設定と接続

ポート(P): COM1

スピード(E): 115200

データ(D): 8 bit

パリティ(A): none

ストップビット(S): 1 bit

フロー制御(F): none

送信遅延
0 ミリ秒/字(C) 0 ミリ秒/行(L)

Device Friendly Name: 通信ポート (COM1)
Device Instance ID: ACPI\PNP0501\0
Device Manufacturer: (標準ポート)
Provider Name: Microsoft
Driver Date: 6-21-2006
Driver Version: 10.0.19041.1

COM 番号は、
PC 側でシリアル通信可能
な番号を指定する。

115200BPS

8bit

none

1bit

none

の仕様にする。

④端末の設定

Tera Term: 端末の設定

端末サイズ(T): 90 x 54

☒ ウィンドウサイズ(S):
☐ 自動的に調整(W):

端末ID(I): VT100

応答(A):

漢字-受信(K): SJIS

漢字-送信(J): SJIS

☐ 半角カナ(F) ☐ 半角カナ(D)

ローケル(C): japanese

改行コード
受信(R): CR
送信(M): CR+LF


☐ ローカルエコー(L):
☐ 自動切り替え(VT<->TEK)(U):

漢字イン(N): ^[\$B
漢字アウト(O): ^[(B


USB シリアルコンバータ使用時に CR コードがカットされる設定の場合は、受信: LF にして下さい。

赤枠の設定にする。


4. 動作構成

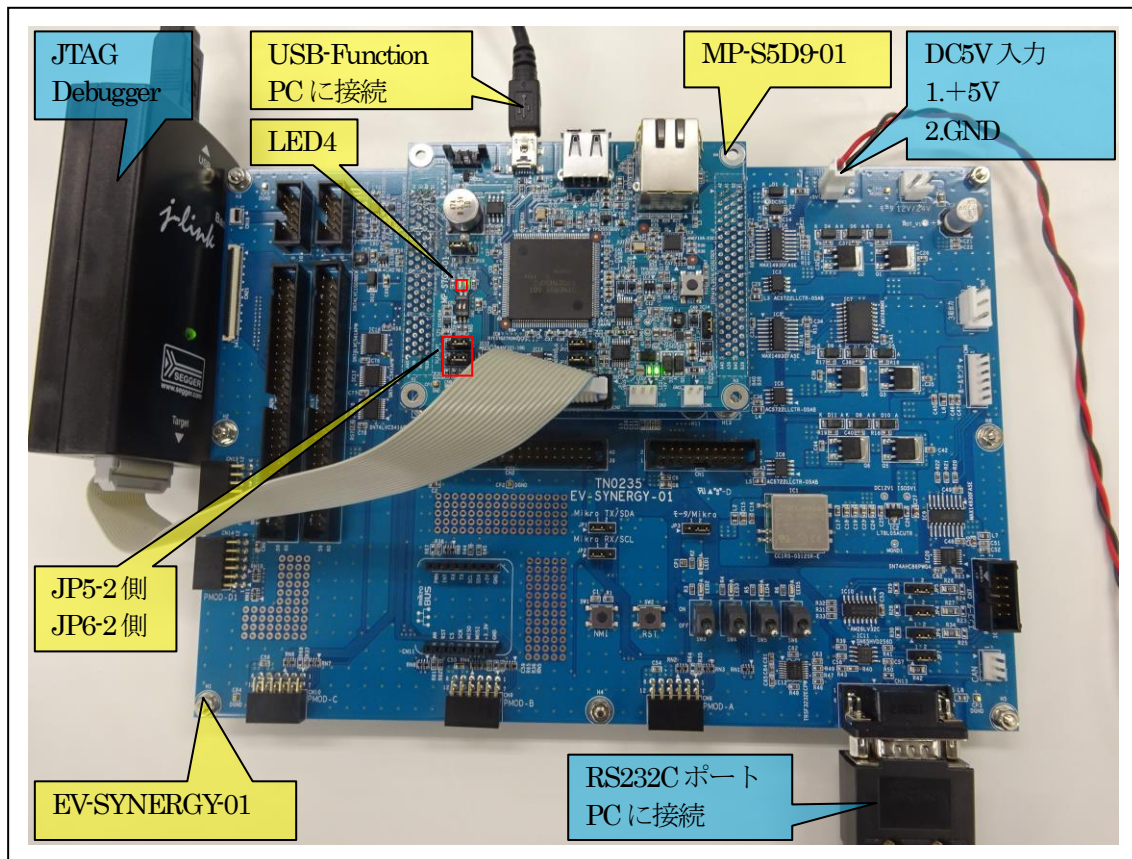


- ①PC機と接続する RS232C ケーブルは、市販「クロスケーブル」でも可能です。
- ②USB-シリアル変換ケーブルを使用される場合は、「StarTech.com 社 ICUSB232FIN」推奨
- ③自作する場合は、下記の配線になります。

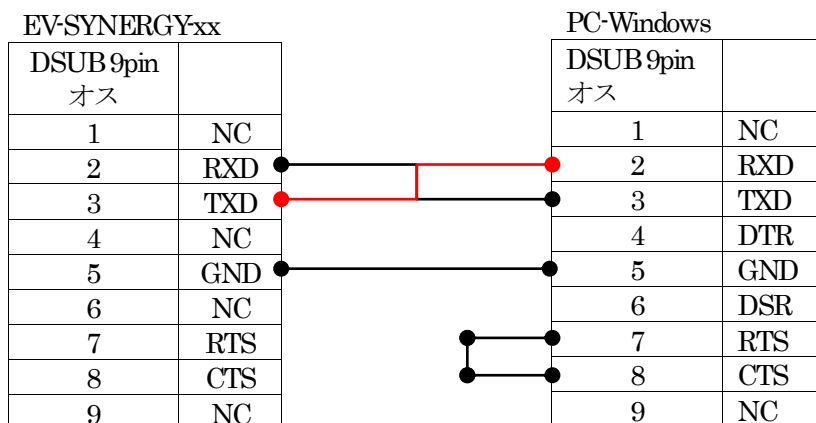

【MP-S5D9-01】のみ使用の場合

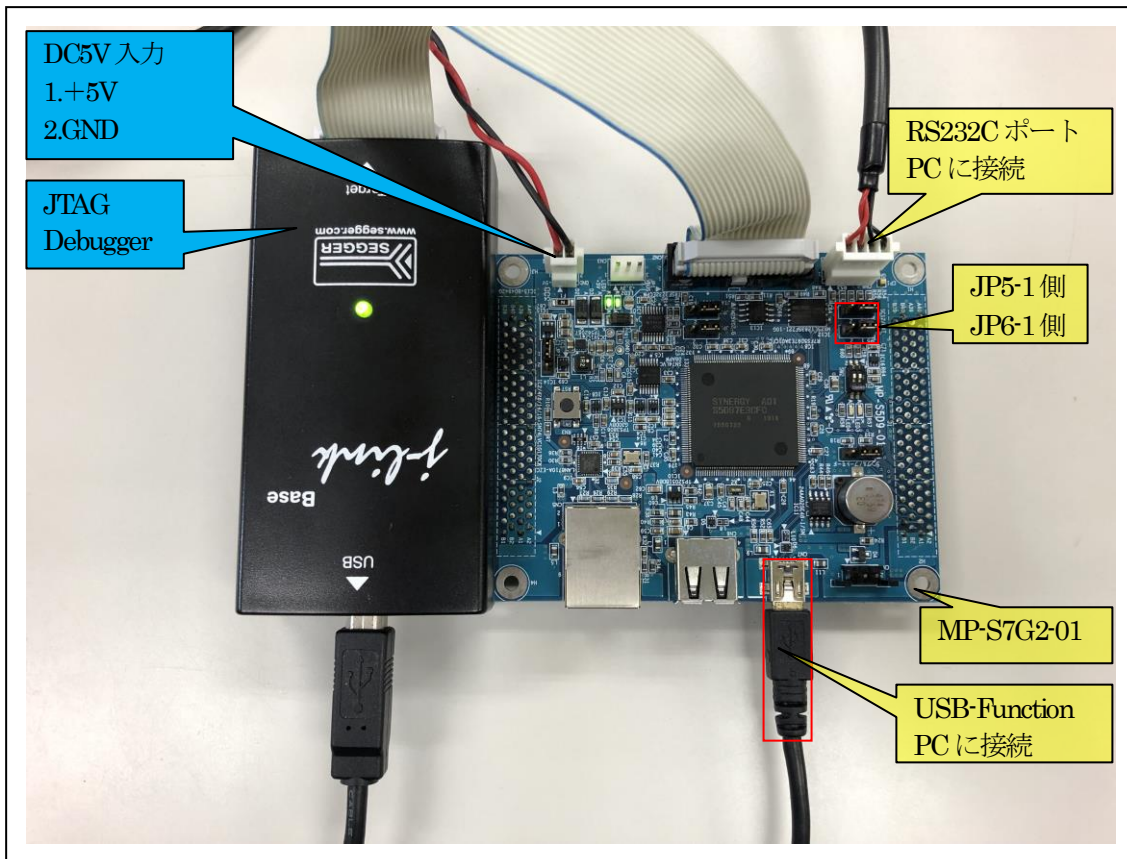

- ①PC機と接続する RS232C ケーブルは、製作が必要です。
 ②「RS232C-Driver」は、下記 URL の「RS232CAB4」を推奨します。
http://tool-kobo.ddo.jp/Files/Product/RS232_422/RS232CAB.htm

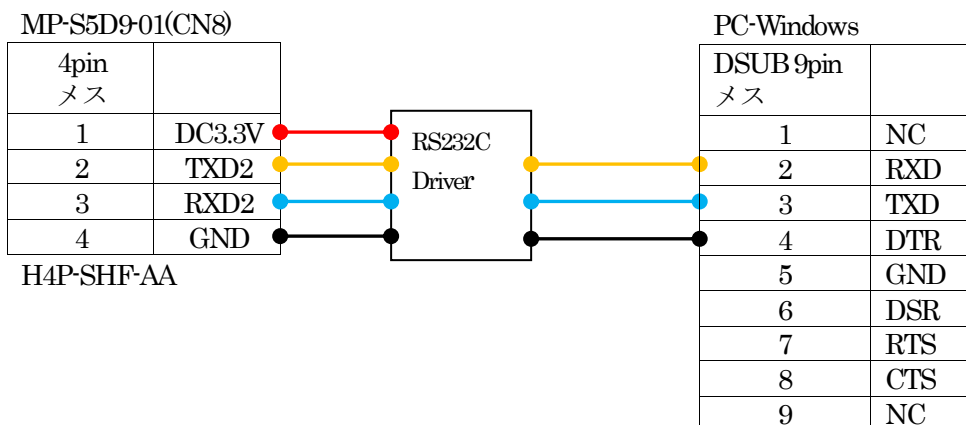


5. 「S5D9_e2std_USBX」 サンプルの説明

5-1. 「USB_CDCACM_Device」 フォルダ構成とファイル名

S5D9_e2std_USBX\USB_CDCACM_Device		
Debug	USB_CDCACM_Device.elf	ELF ファイル、JTAG で使用
	USB_CDCACM_Device.map	MAP ファイル、アドレス情報管理
	USB_CDCACM_Device.srec	モトローラーHEX ファイル
	その他	自動生成ファイル
Script	S5D9.ld	ロケーション定義ファイル
Src	usb_thread_entry.c	usb thread サンプルファイル
MP-S5D9-01 (リンク指定)	led.c	LED 処理モジュール
	led.h	led.c 用ヘッダーファイル
	sci2.c	シリアル通信処理モジュール
	sci2.h	sci2.c 用ヘッダーファイル
	stchar.c	文字系処理モジュール
	stcahr.h	stchar.c 用ヘッダーファイル
	synergy_gen	Generate を行うと作成されるファイル
Synergy	Generate を行うと作成されるファイル	
synergy_cfg		
Configuration.xml	プロジェクト Generation ファイル	
PIN-MP-S5D9-01.pincfg	PIN configuration 用ファイル	
USB_CDCACM_Device _Debug.jlink	Jlink デバッガー用ファイル	
その他	自動生成ファイル	

5-2. サンプルの動作説明



- ① CDC-ACMがアクティブになるのを待つ。
Term 画面「<Wait until CDC-ACM device instance activated>」と表示する。
- ② CDC-ACMがアクティブの場合、
Term 画面「<CDC-ACM device instance activate>」と表示する。
- ③ Windows PC からの受信データを待つ。
受信完了にて、Term 画面に受信データのダンプ表示する。
- ④ ③で受信したデータを Windows PC にエコーバックとして送信する。
送信完了にて、Term 画面に送信データのダンプ表示する。
- ⑤ Windows PC 側でディスコネクション「切断」するまで、③からの処理を繰り返す。
- ⑥ Term 画面の表示内容

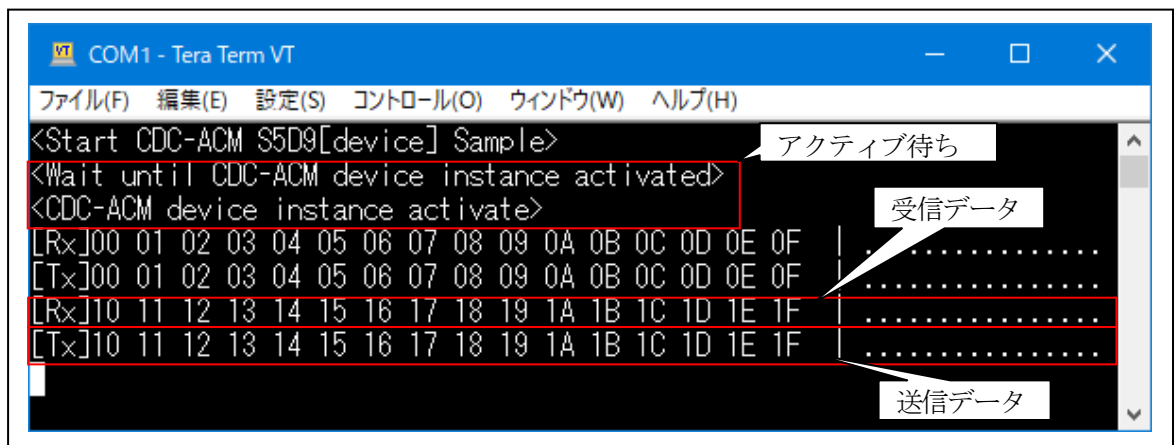

- ・ MP 基板上の LED4 を 100msec 毎に点滅している。

6. 「S5D9_e2std_USBX」をインポートする。

6-1. ワークスペース名の指定

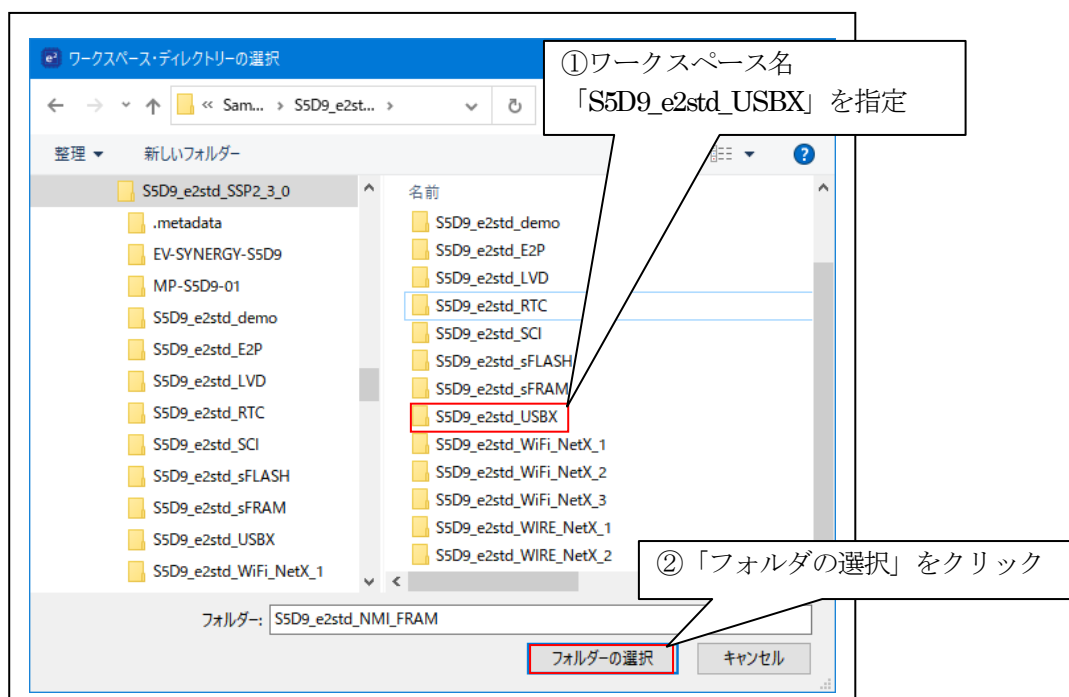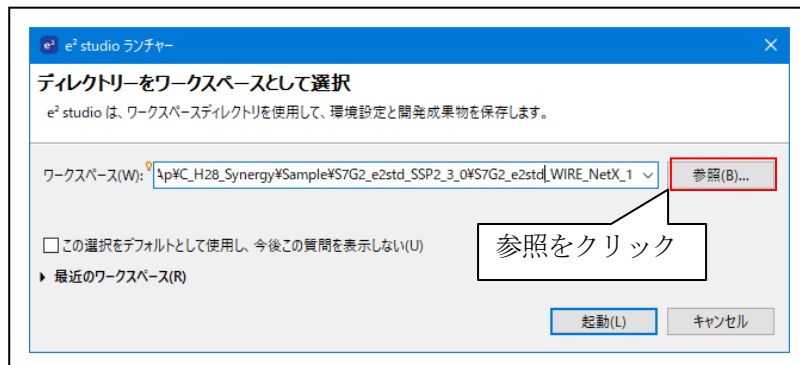

6-2. プロジェクトのインポート

☆詳細操作は「[e2studio_synergy_Import.pdf](#)」の2項を参照して下さい。

7. デバッグ操作

7-1. デバッグ構成の設定


☆詳細操作は「[e2studio_synergy_Import.pdf](#)」の3-1項を参照して下さい。

7-2. デバッグの開始

☆詳細操作は「[e2studio_synergy_Import.pdf](#)」の3-2項を参照して下さい。


7-3. Windows PCに VCOM ドライバーをインストールする。

1) 始めて実行した場合、WindowsPC 側が「Unknown Device」として認識する。

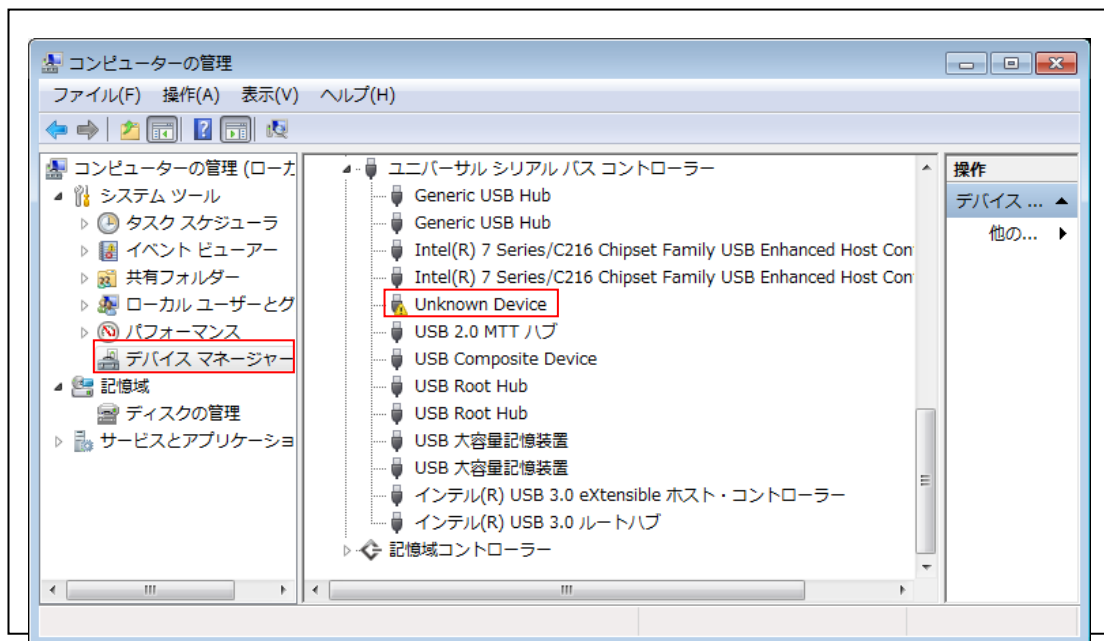


2) サンプル動作のドライバーをインストールする。


<操作1>

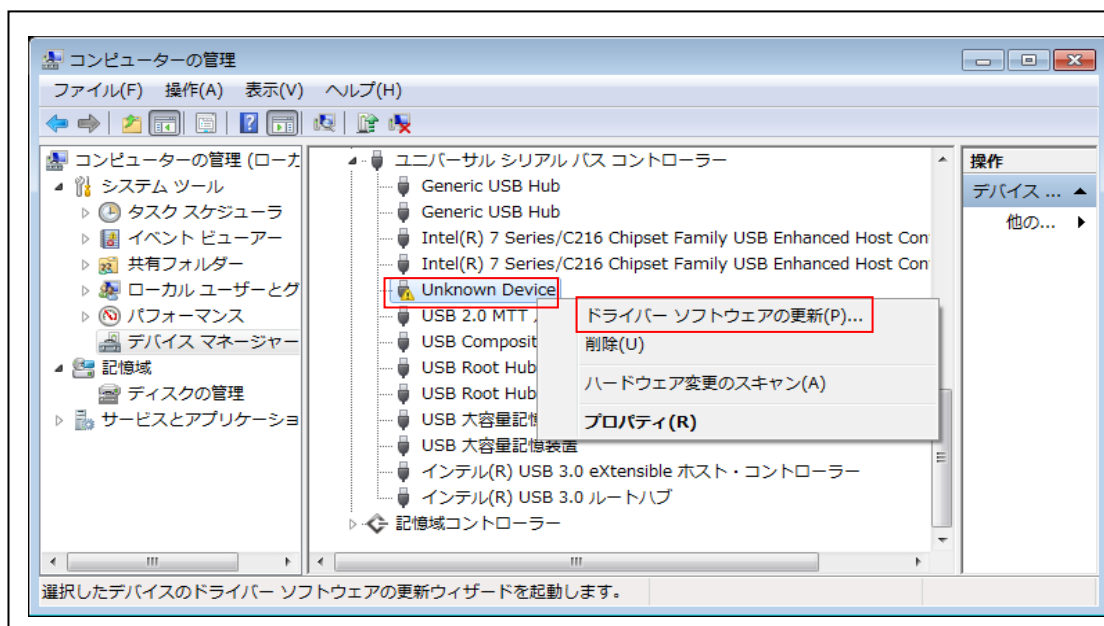


<操作2>

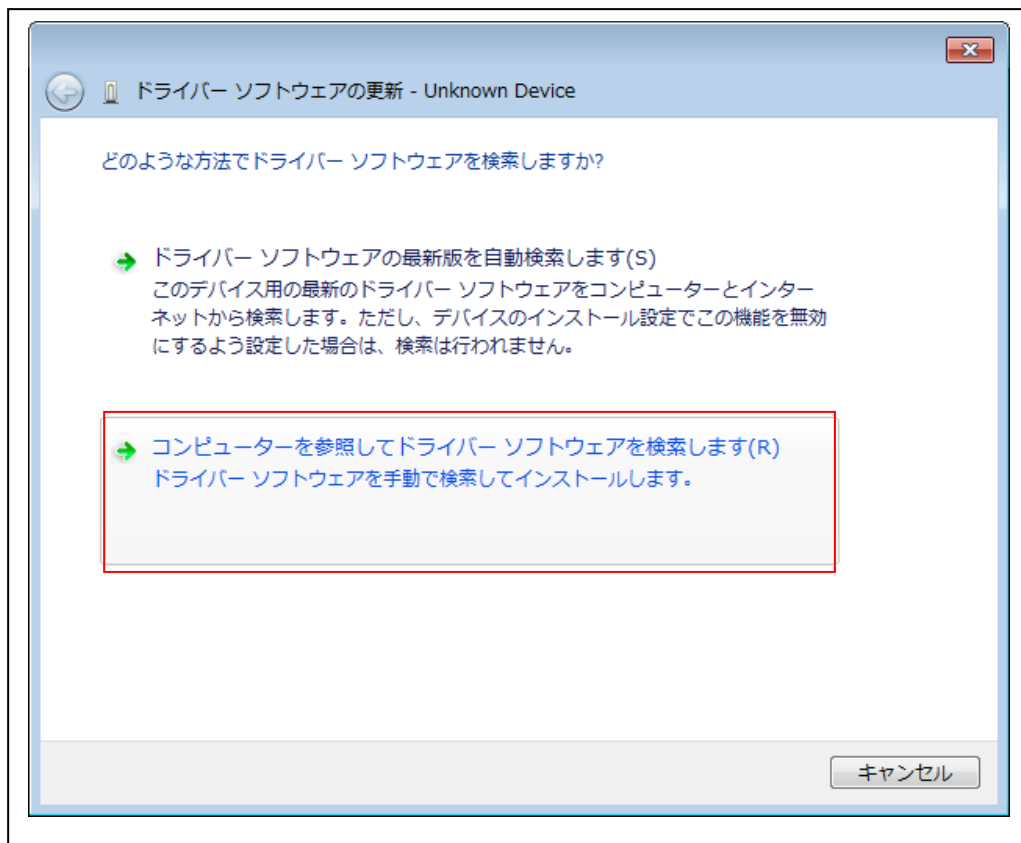


<操作3>

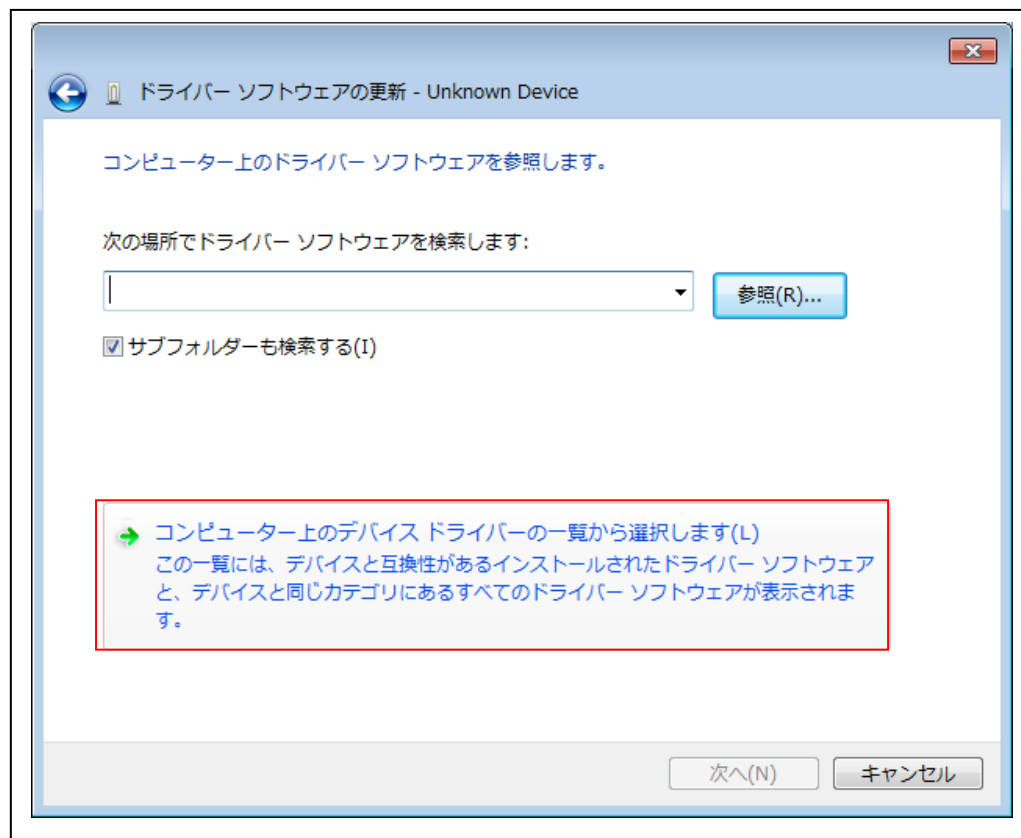


<操作4>

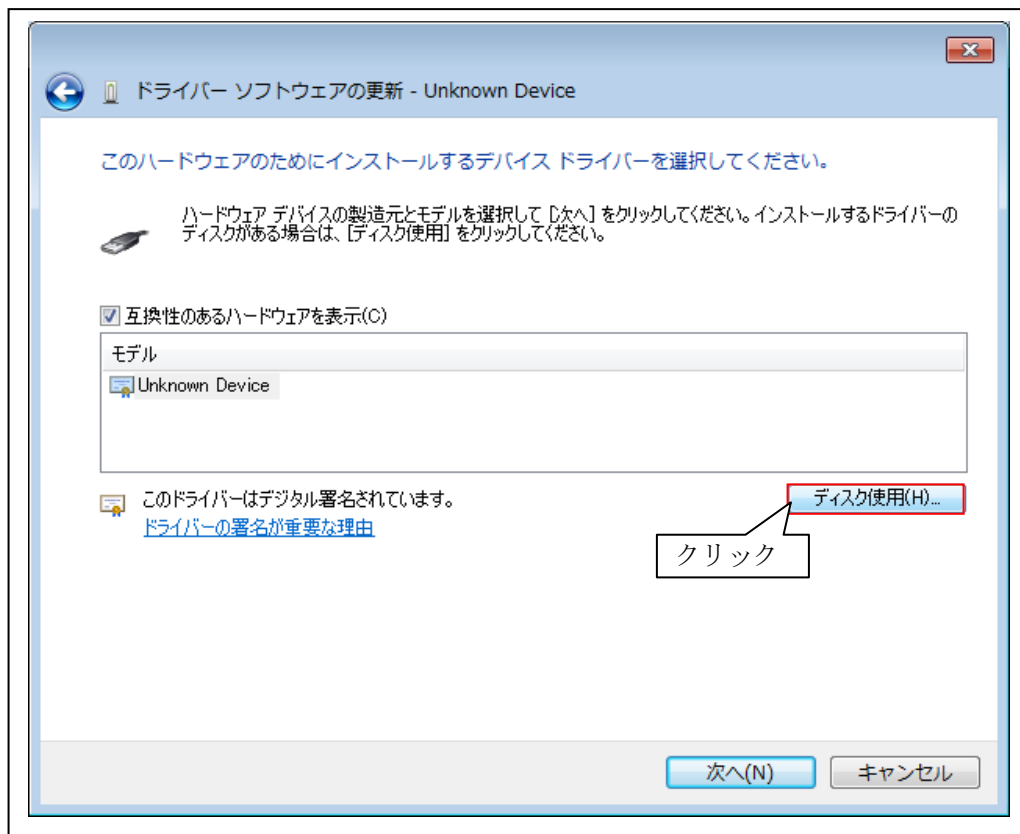


<操作5>

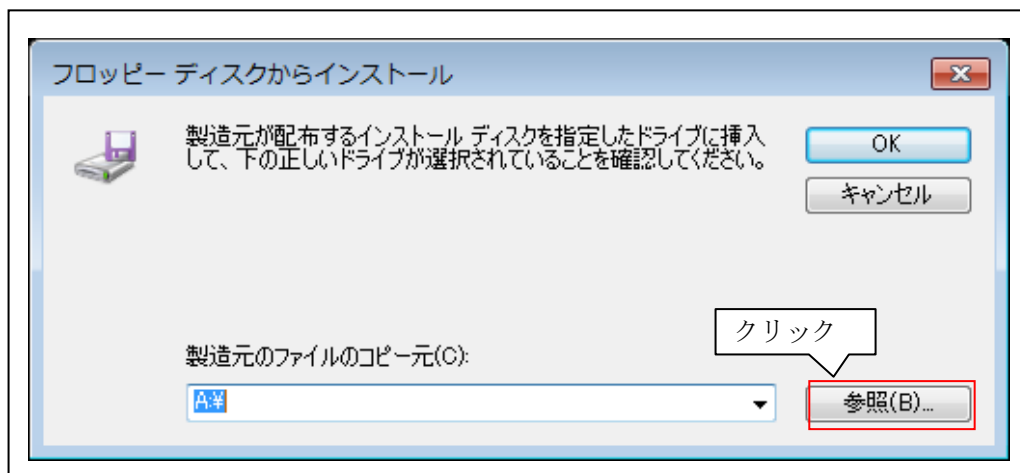



<操作6>

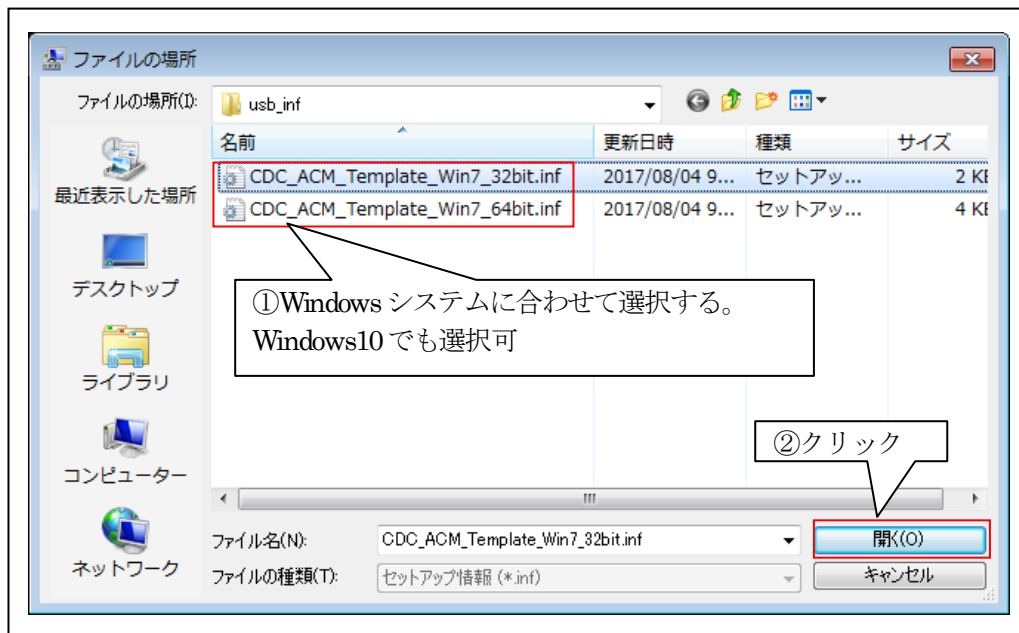

ドライバ場所【S7G2_Sample_e2std¥S7G2_e2std_USB¥USB_CDCACM_Device¥usb_inf】

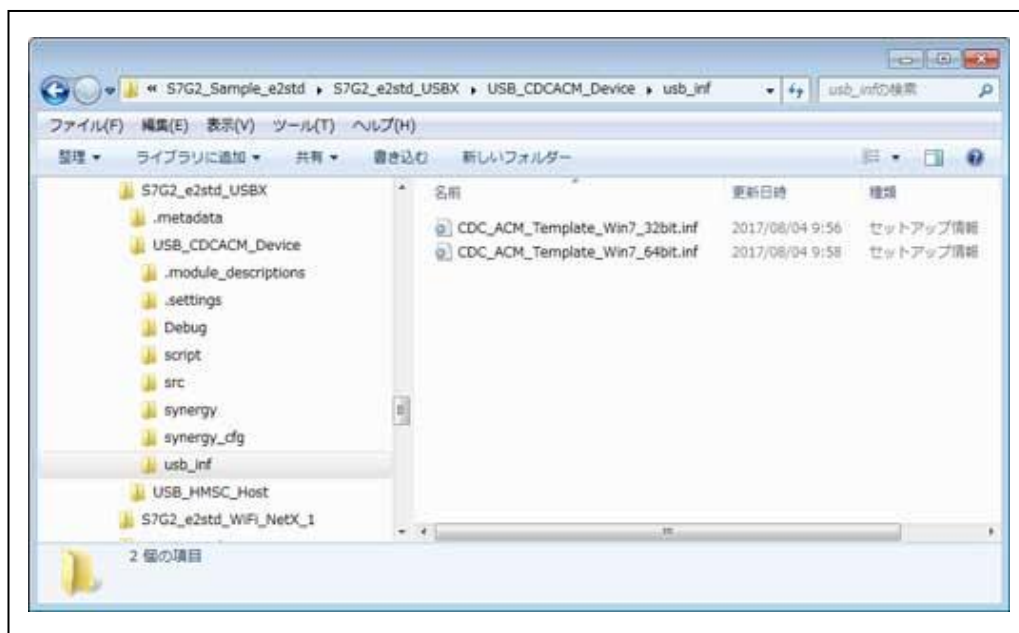


<操作 7>

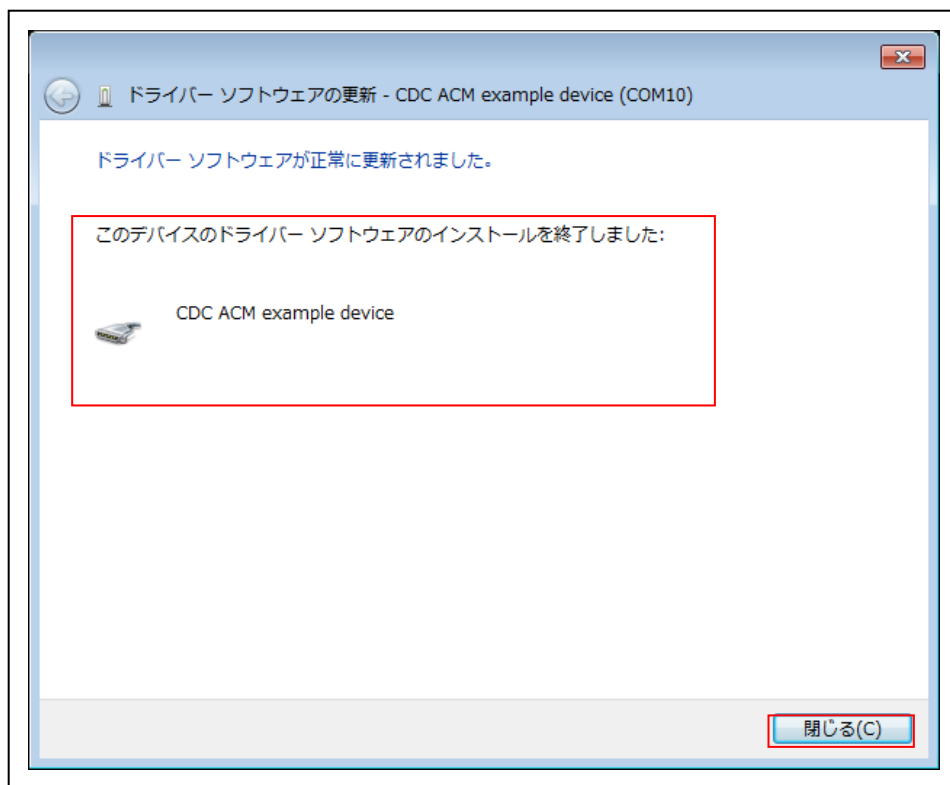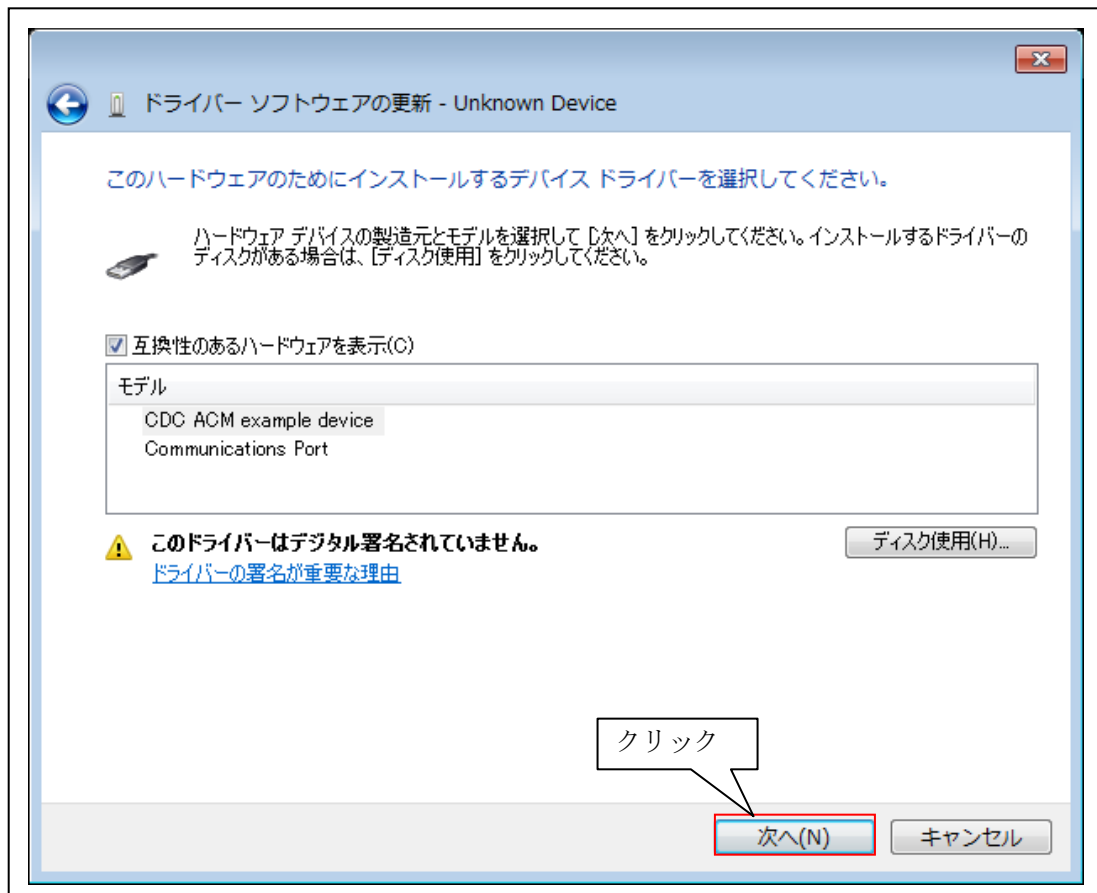


【一旦終了】

- 3) J-Link CDC UART Port へのドライバーへ変更 (CDC ZLP 対応のため)
 【J-Link のドライバーインストール済みになっていることが前提条件】


<操作 1>

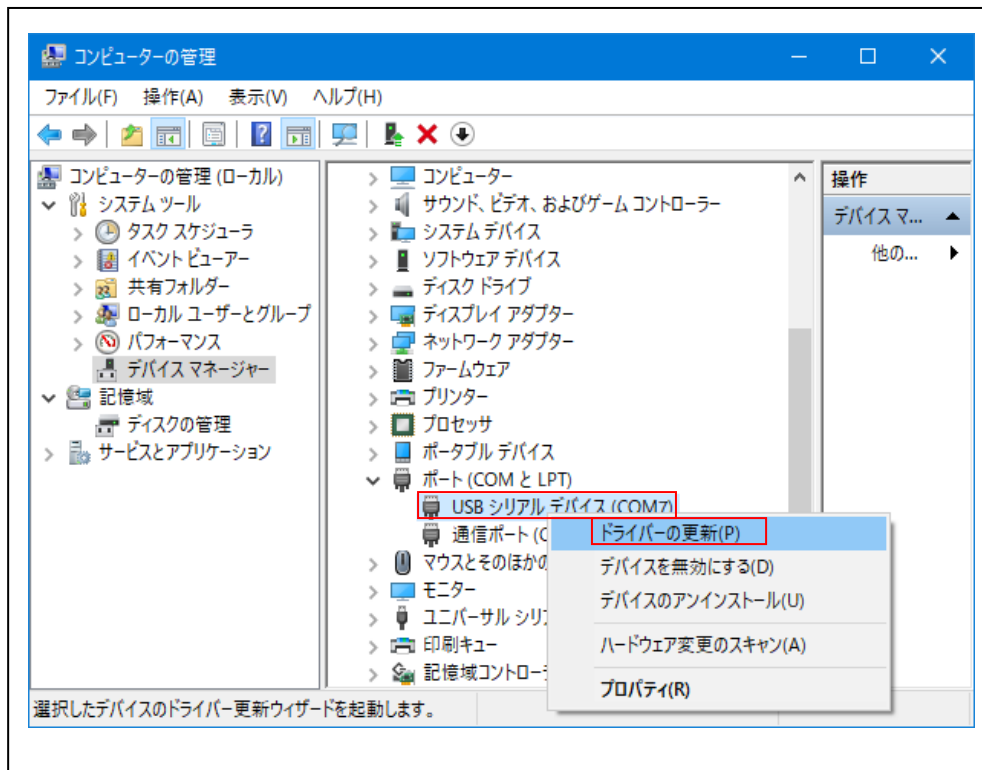


<操作 2>

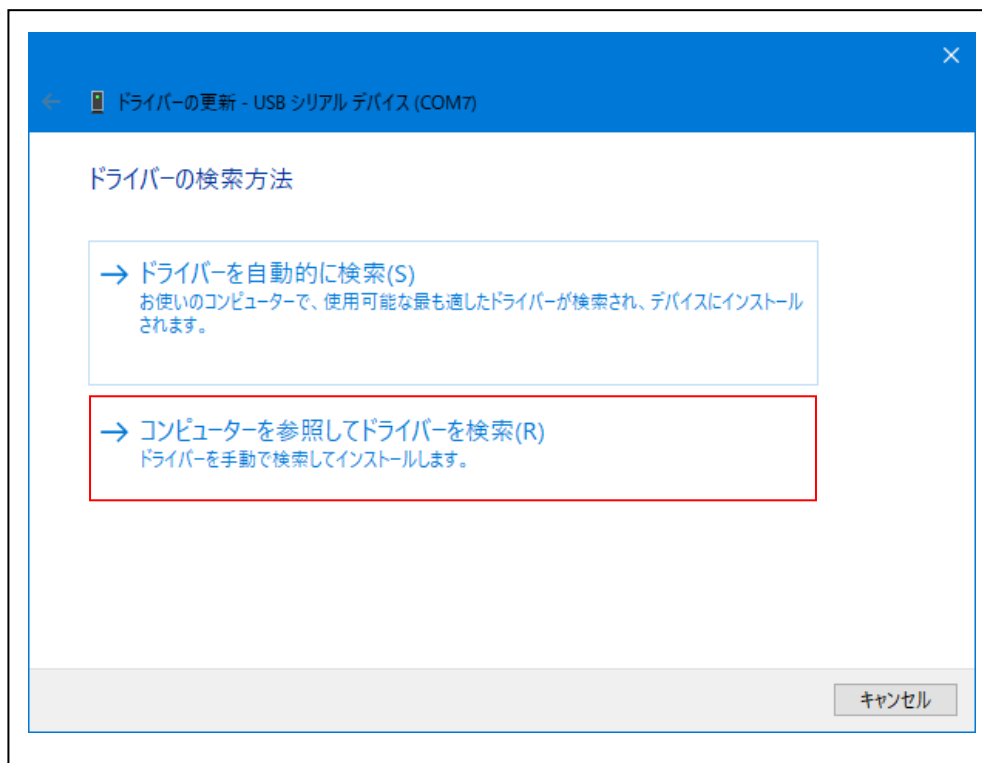



<操作3>

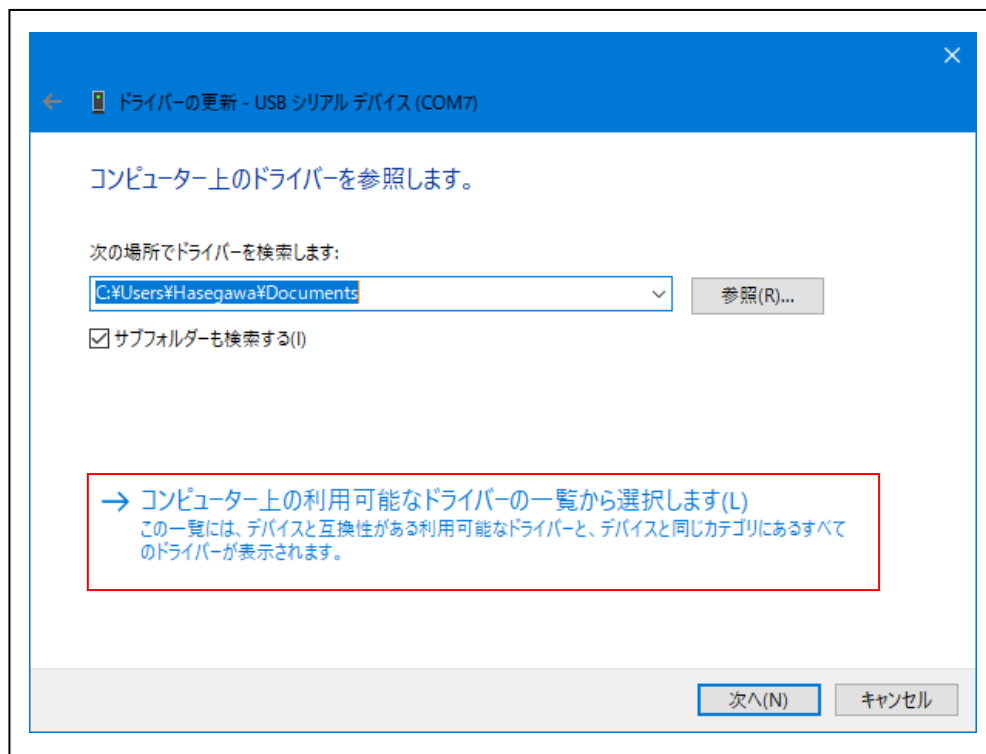

<操作4>

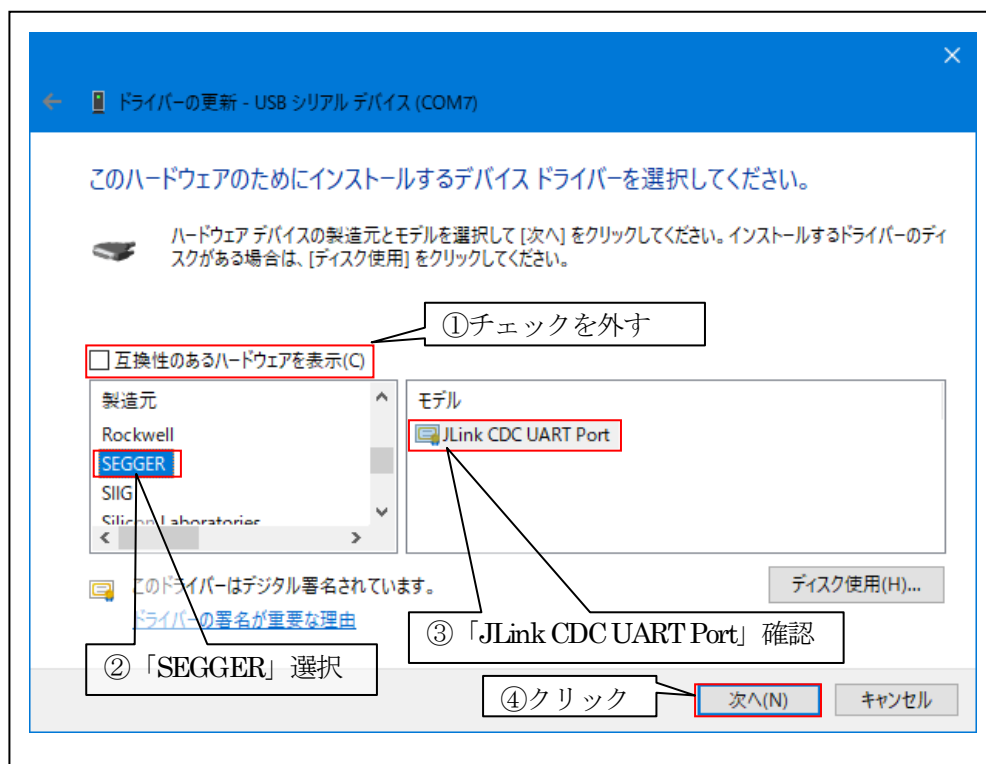


<操作5>

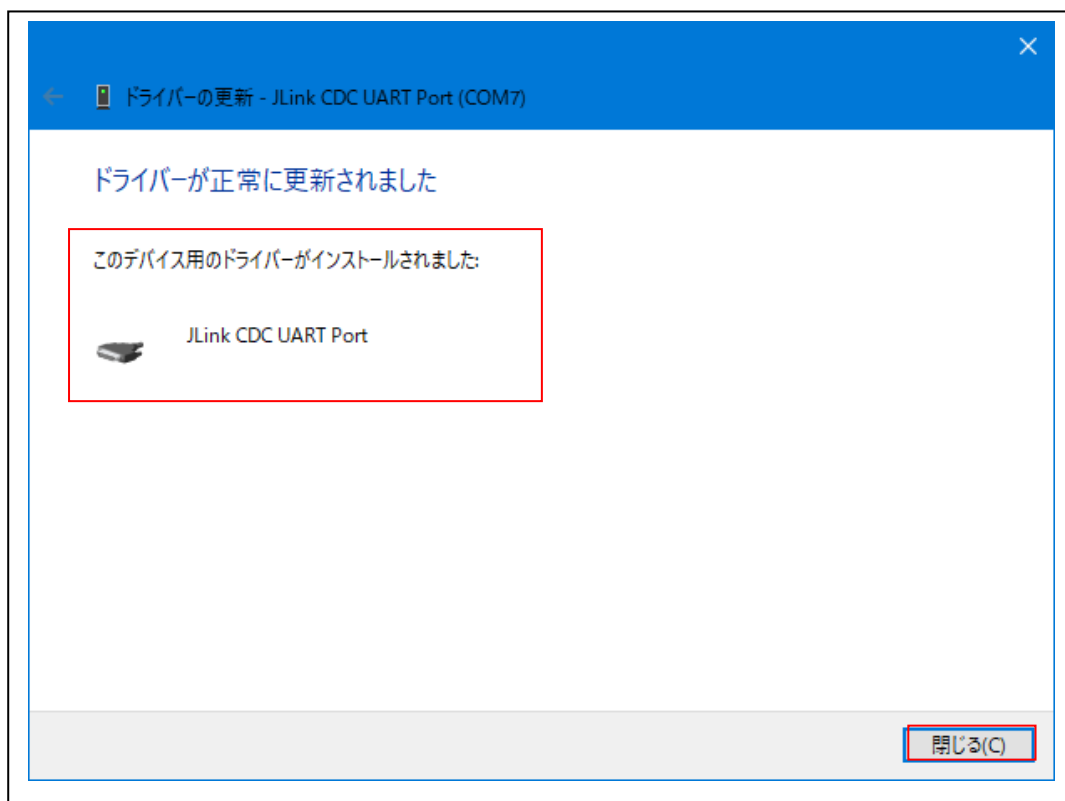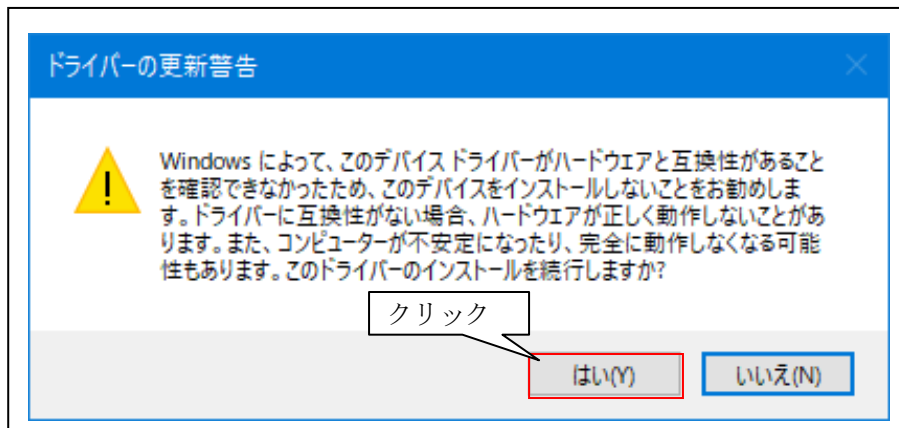

【ドライバーインストール操作終了】

4) J-Link CDC UART Port の COM 番号を確認する。

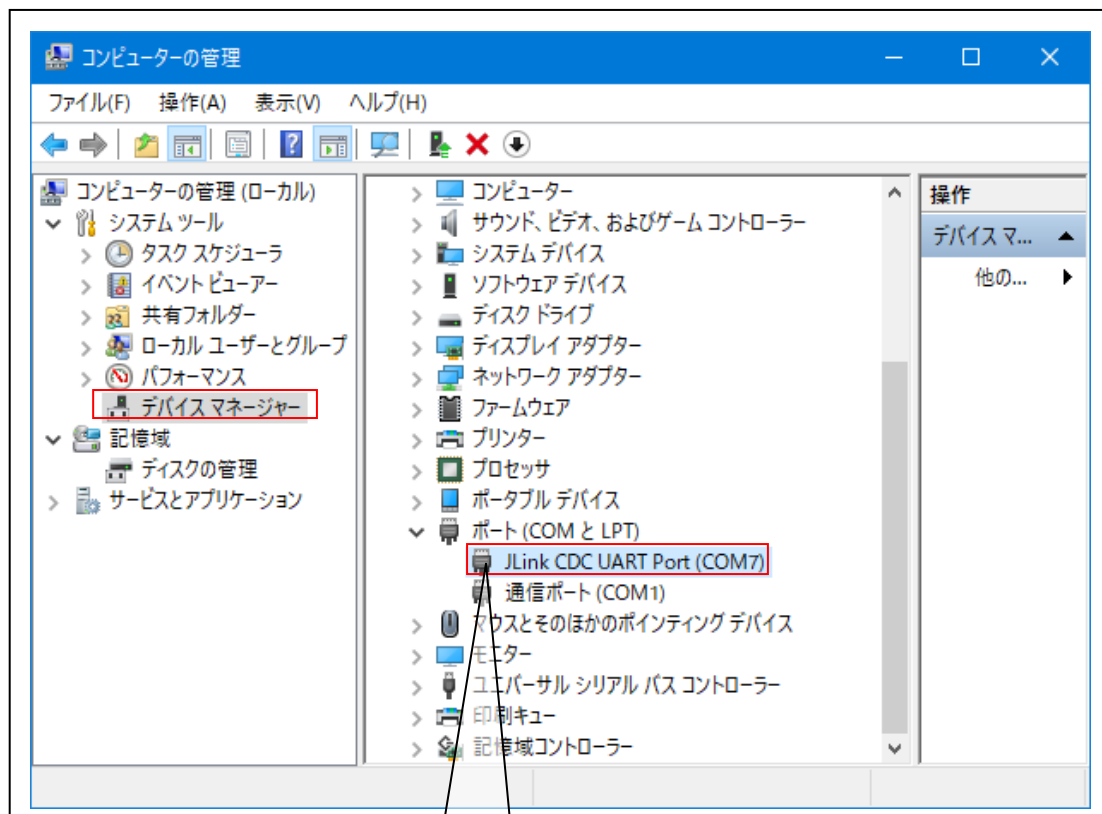


COM 番号を確認する


7-4. Windows PC 側のテスト用プログラムを使用して動作確認

1) 「CDC_USB_TEST」を起動する。


プログラム場所【ご購入 CD¥MCU サンプルプログラム¥_PC_Test】

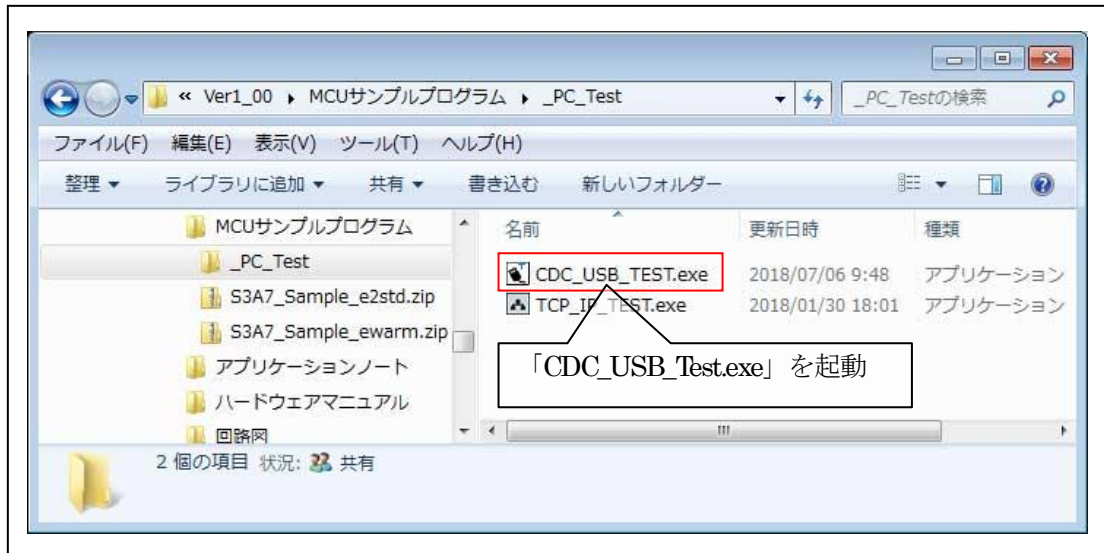


2) VCOM Port を指定する。

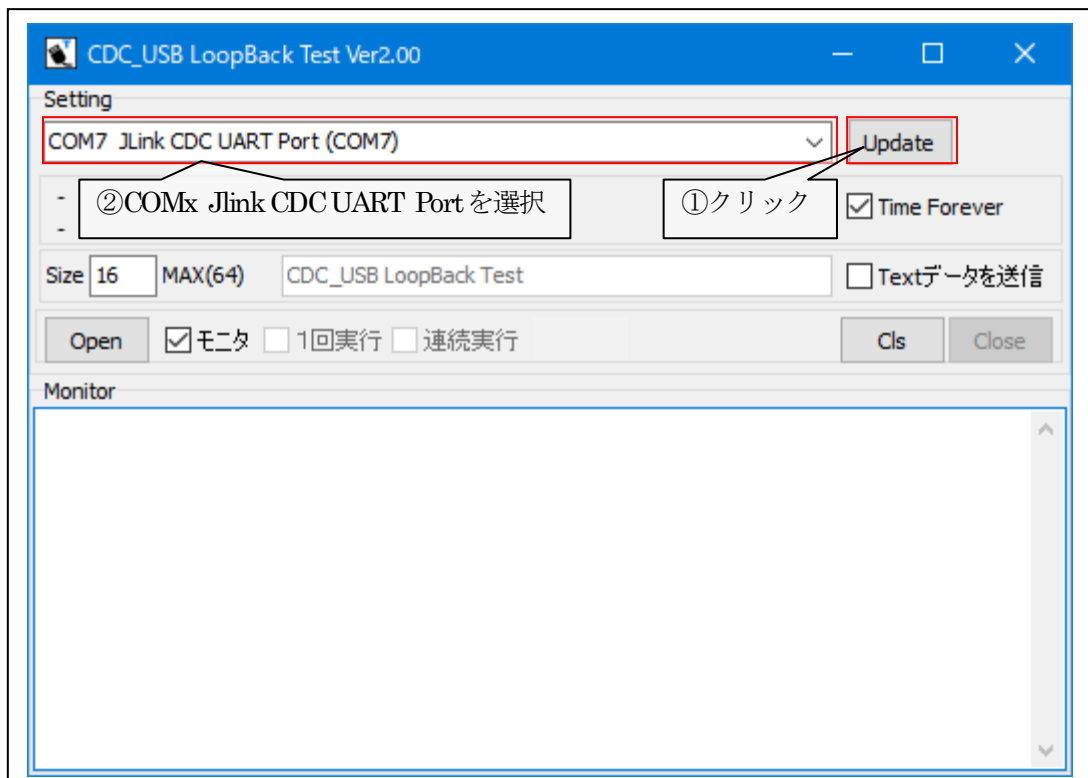

3) VCOM Portを「Open」する。

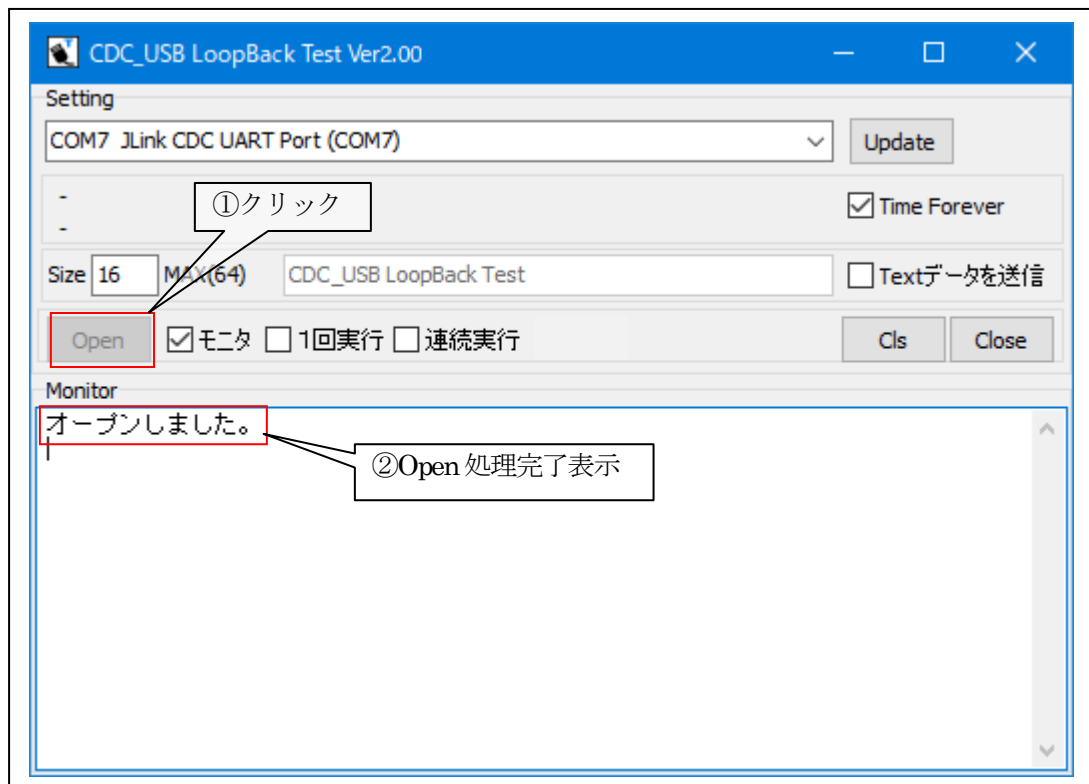


4) ループバック送受信を確認する。

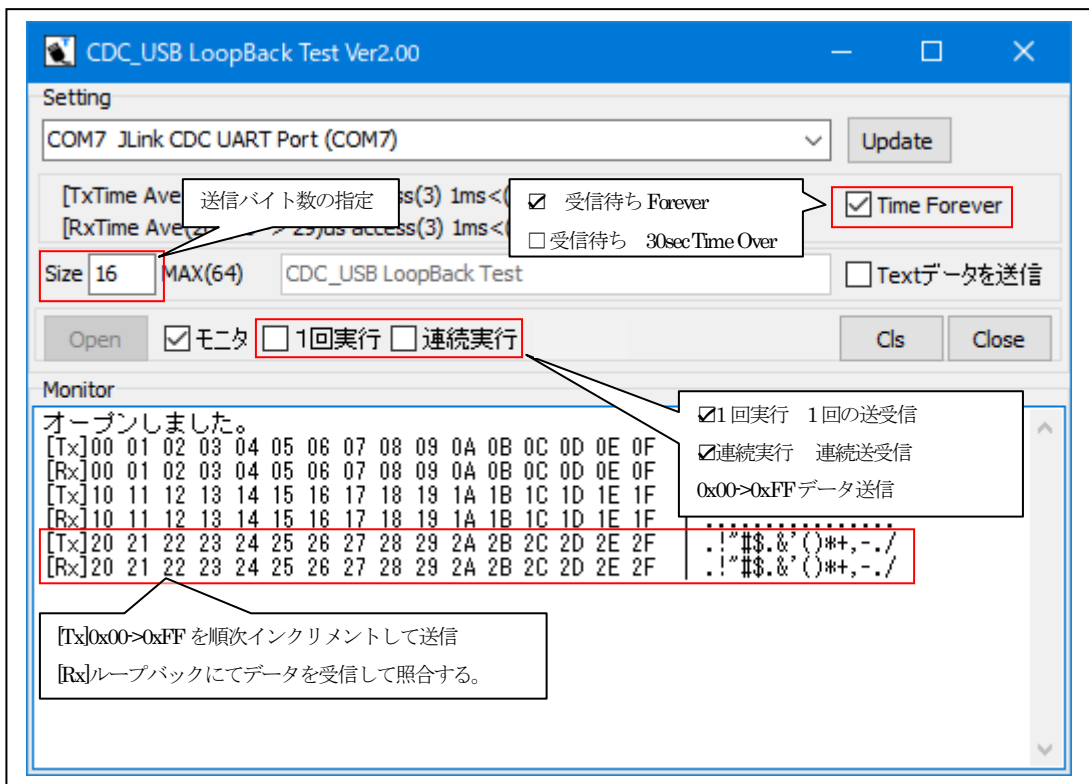


【Error表示】

- ・ 受信待ち 30sec Time Over 表示 「" Rx Time Over Error !!"」
- ・ 送信と受信データの照合エラー表示 「" Tx<>Rx 照合 Error !!"」


<Term 画面 MP-S5D9-01 側の表示>

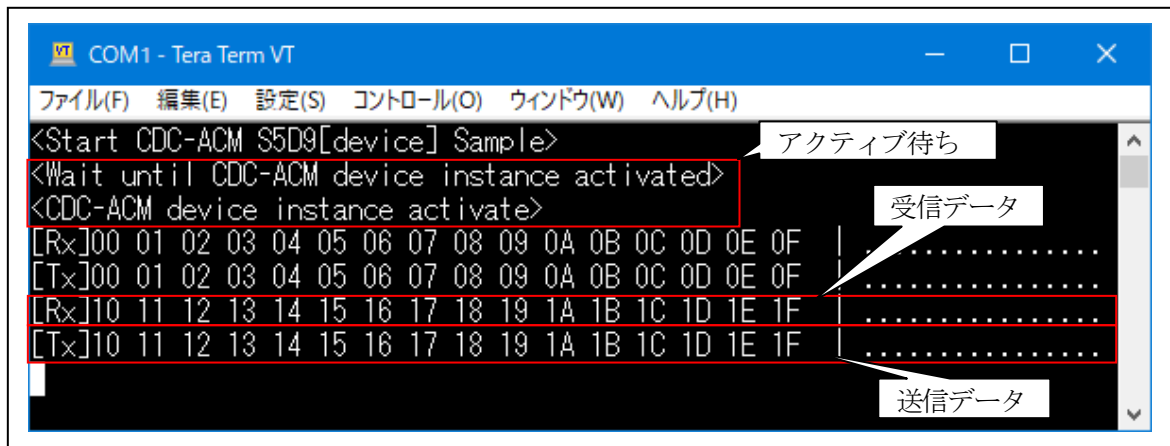

5) その他の説明。

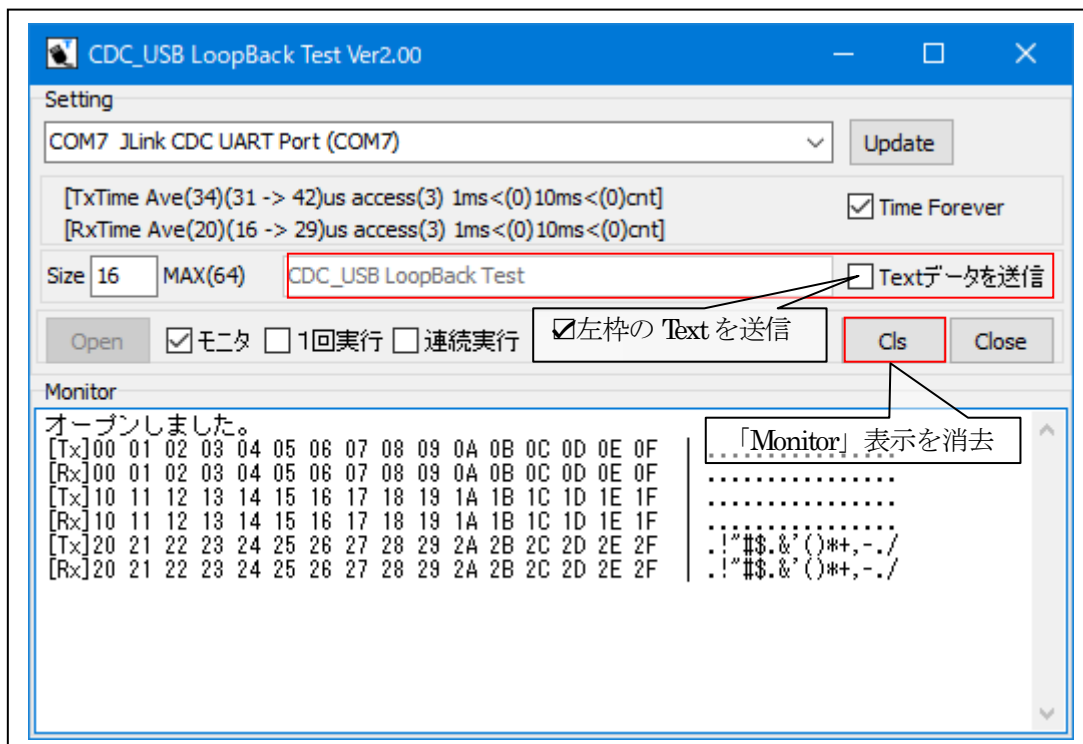

6) VCOM Portを「Close」する。

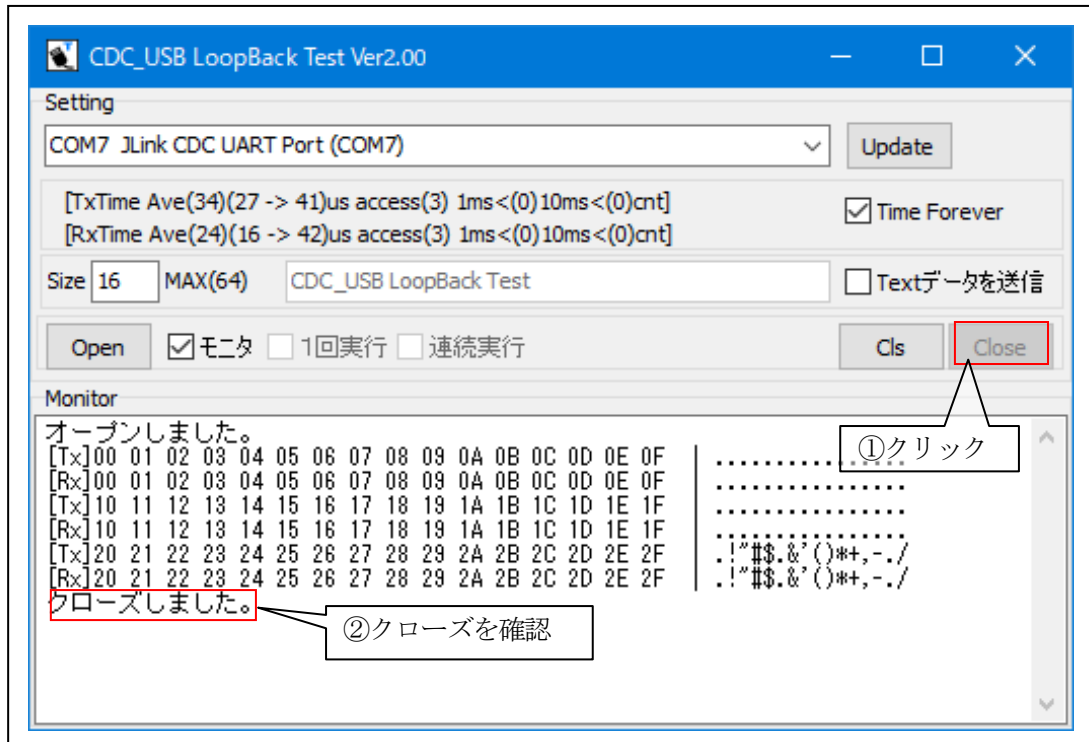

7-5. デバッグの終了

☆詳細操作は「[e2studio_synergy_Import.pdf](#)」の3-3項を参照して下さい。

8. 注意事項

- ・本文書の著作権は、エーワン（株）が保有します。
- ・本文書を無断での転載は一切禁止します。
- ・本文書に記載されている内容についての質問やサポートはお受けすることが出来ません。
- ・本文章に関して、ルネサス エレクトロニクス社への問い合わせは御遠慮願います。
- ・本文書の内容に従い、使用した結果、損害が発生しても、弊社では一切の責任を負わないものとしします。
- ・本文書の内容に関して、万全を期して作成しましたが、ご不審な点、誤りなどの点がありましたら弊社までご連絡くだされば幸いです。
- ・本文書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

9. 商標

- ・e2studio は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、または商品名称です。
- ・Renesas SynergyTMおよび S3A7/S5D9/S7G2 は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標、または商品名です。
- ・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

10. 参考文献

- ・「S3A7 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「S5D9 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「S7G2 ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・ルネサス エレクトロニクス株式会社提供のサンプル集
- ・「e2studio ユーザーズマニュアル 入門ガイド」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「SSP vx.x.x User's Manual」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「X-Ware Component Documents for Renesas SynergyTM」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・その他

〒486-0852

愛知県春日井市下市場町 6-9-20

エーワン株式会社

<https://www.robin-w.com>

